



东莞市三谱检测技术有限公司
DONGGUAN SANPU TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.



201919124376

检测报告

报告编号: SP20210119 (0003) -03

受检单位: 东莞市国大塑胶五金制品有限公司
受检地址: 东莞市石碣镇黄泗围村华丰路一号二楼厂房
检测类型: 验收监测
检测类别: 废水、废气、噪声
报告日期: 2021年04月12日

东莞市三谱检测技术有限公司 (盖章)






东莞市三谱检测技术有限公司

DONGGUAN SANPU TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

报告编号: SP20210119(0003)-03

声 明

1. 本报告仅对本次检测结果负责。由本公司现场采样或检测的, 仅对采样或检测期间负责; 由委托单位自行采样送检的样品, 本公司仅对来样负责。
2. 采样及检测操作按照相关国家、行业、地方标准和本公司的程序文件及作业指导书执行。
3. 本报告无  章、本公司检验检测专用章和骑缝章无效。
4. 本报告无编制、审核、签发人的签名无效; 报告涂改、增删、伪造、缺页、插入无效。
5. 若对本次报告结果的质量有疑问, 可以向本公司查询。对本报告有异议, 可在检测报告发出之日起二十日内向本公司提出书面复核申请。所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样, 对无法保存、复现的样品不受理申诉。
6. 本报告未经本公司同意不得作为商业广告使用。
7. 未经本公司书面批准, 不得部分复制本检测报告。

本公司通讯资料:

单 位: 东莞市三谱检测技术有限公司

地 址: 东莞市东城街道立新新源南路 21 号 6 栋 303 室

电 话: (0769) 22235659

邮政编码: 523125



东莞市三谱检测技术有限公司

DONGGUAN SANPU TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

报告编号: SP20210119(0003)-03

一、检测概况:

1.1 概况

项目地址: 东莞市石碣镇黄泗围村华丰路一号二楼厂房 (北纬 23°07'16.77", 东经 113°49'7.80")

①项目总投资 100 万元, 其中环保投资 8 万元, 占地面积 1380 平方米, 建筑面积 1380 平方米, 项目主要从事塑胶配件的加工生产, 年加工生产塑胶配件 14 吨;

②注塑工序设置在密闭车间内, 将其产生的有组织非甲烷总烃废气经集气装置收集至“低温等离子净化装置”处理后高空排放;

③生活污水经三级化粪池预处理后排放到市政管道, 经市政管网引至东莞市石碣镇污水处理厂处理;

④生产噪声通过采取合理布局、隔声、吸声、减震以及墙体隔声、噪声设备置于专用机房等措施。

2021.3.28 监测期间工况: 80%

2021.3.29 监测期间工况: 80%

样品来源	<input checked="" type="checkbox"/> 采样 <input type="checkbox"/> 送样		
委托编号	210324-03		
采样日期及气象参数	2021.3.28	天气状况: 晴 温度: 26.3℃~30.1℃ 相对湿度: 37%~48% 大气压: 100.8kPa	
	2021.3.29	天气状况: 晴 温度: 26.2℃~30.2℃ 相对湿度: 38%~49% 大气压: 100.8kPa	
采样人员	廖剑锋、黄涛		
检测人员	廖剑锋、黄涛、曾石霞、郭作钊		
检测周期	2021 年 03 月 29 日~04 月 04 日		

1.2 检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	频次
废水	生活污水排放口	化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮	每天 4 次
废气 (有组织)	注塑工序废气处理前	非甲烷总烃	每天 3 次
	注塑工序废气排放口	非甲烷总烃	每天 3 次
废气 (无组织)	上风向参照点 1#	非甲烷总烃	每天 3 次
	下风向监控点 2#		



东莞市三谱检测技术有限公司

DONGGUAN SANPU TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

报告编号: SP20210119(0003)-03

接上表:

检测类别	检测点位	检测项目	频次
废气 (无组织)	下风向监控点 3#	非甲烷总烃	每天 3 次
	下风向监控点 4#		
	厂区内无组织 监控点 5#	非甲烷总烃	每天 3 次
噪声	厂界东北侧外 1 米处 1#	厂界噪声	每天昼夜 各 1 次
	厂界东南侧外 1 米处 2#		
	厂界西南侧外 1 米处 3#		
	厂界西北侧外 1 米处 4#		

二、检测结果:

2.1 废水

2.1.1 生活污水排放口

单位: mg/L

检测点位	检测项目	检测结果					标准 限值	结果 评价	样品性状
		第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	平均值			
生活污水 排放口 (2021.3.28)	化学需氧量	203	207	199	206	204	500	达标	微黄色、 微臭、 无浮油、 微浊 (1 天 4 次)
	五日生化 需氧量	119	125	113	128	121	300	达标	
	悬浮物	75	79	77	77	77	400	达标	
	氨氮	11.4	10.5	10.1	11.0	10.8	/	/	
生活污水 排放口 (2021.3.29)	化学需氧量	186	189	184	188	187	500	达标	微黄色、 微臭、 无浮油、 微浊 (1 天 4 次)
	五日生化 需氧量	105	106	102	110	106	300	达标	
	悬浮物	74	73	78	72	74	400	达标	
	氨氮	11.7	11.1	12.3	12.5	11.9	/	/	

备注: 1.执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准;

2.“/”表示执行标准未作限值要求, 无需评价。



东莞市三谱检测技术有限公司

DONGGUAN SANPU TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

报告编号: SP20210119(0003)-03

2.2 废气

2.2.1 注塑工序有组织废气

采样日期 及频次	检测点位	检测项目	检测结果		标干 流量 (Nm ³ /h)	标准限值		结果 评价
			浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)		浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	
2021.3.28 第 1 次	注塑工序废气 处理前	非甲烷 总烃	6.96	3.9×10^{-2}	5655	/	/	/
	注塑工序废气 排放口		1.98	1.0×10^{-2}	5154	100	/	达标
2021.3.28 第 2 次	注塑工序废气 处理前	非甲烷 总烃	7.36	4.3×10^{-2}	5844	/	/	/
	注塑工序废气 排放口		1.79	8.1×10^{-3}	4541	100	/	达标
2021.3.28 第 3 次	注塑工序废气 处理前	非甲烷 总烃	8.34	4.6×10^{-2}	5503	/	/	/
	注塑工序废气 排放口		1.53	6.5×10^{-3}	4240	100	/	达标
2021.3.29 第 1 次	注塑工序废气 处理前	非甲烷 总烃	3.76	2.1×10^{-2}	5591	/	/	/
	注塑工序废气 排放口		1.96	9.1×10^{-3}	4651	100	/	达标
2021.3.29 第 2 次	注塑工序废气 处理前	非甲烷 总烃	3.62	2.1×10^{-2}	5779	/	/	/
	注塑工序废气 排放口		1.72	8.5×10^{-3}	4952	100	/	达标
2021.3.29 第 3 次	注塑工序废气 处理前	非甲烷 总烃	7.40	4.2×10^{-2}	5731	/	/	/
	注塑工序废气 排放口		1.81	8.6×10^{-3}	4746	100	/	达标

备注: 1.执行中华人民共和国国家标准《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表 4 大气
污染物排放限值;
2.排气筒高度: 15m;
3.“/”表示执行标准未作限值要求, 无需评价。



2.2.2 厂界外无组织废气

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果 (mg/m ³)			标准 限值 (mg/m ³)	结果 评价
			第 1 次	第 2 次	第 3 次		
2021.3.28	非甲烷总烃	上风向参照点 1#	0.52	0.50	0.53	/	/
		下风向监控点 2#	1.09	0.86	0.62	4.0	达标
		下风向监控点 3#	1.33	0.95	0.88		
		下风向监控点 4#	1.11	0.69	0.90		
2021.3.29	非甲烷总烃	上风向参照点 1#	0.10	0.31	0.26	/	/
		下风向监控点 2#	0.46	0.59	0.57	4.0	达标
		下风向监控点 3#	0.87	0.40	0.67		
		下风向监控点 4#	0.47	0.57	0.97		
备注：1.执行中华人民共和国国家标准《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 9 企业边界大气污染物浓度限值； 2.“/”表示执行标准未作限值要求，无需评价； 3.用最高浓度的监控点位来评价； 4.监控点 2#、3#、4#检测结果是未扣除参照值的结果。							

2.2.3 厂区内无组织废气

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果 (mg/m ³)			标准 限值 (mg/m ³)	结果 评价
			第 1 次	第 2 次	第 3 次		
2021.3.28	非甲烷总烃	厂区内无组织 监控点 5#	0.64	0.72	0.70	10	达标
2021.3.29	非甲烷总烃	厂区内无组织 监控点 5#	0.35	0.38	0.86	10	达标
备注: 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表 A.1 (监控点处 1h 平均浓度值) 排放限值。							



2.3 厂界噪声

检测日期	检测点位	主要声源	检测结果 L_{eq} dB(A)		标准限值 dB(A)		结果评价
			昼间	夜间	昼间	夜间	
2021.3.28	厂界东北侧外1米处1#	生产设备	57	47	60	50	达标
	厂界东南侧外1米处2#	生产设备	58	48	60	50	达标
	厂界西南侧外1米处3#	生产设备	58	48	60	50	达标
	厂界西北侧外1米处4#	生产设备	58	48	60	50	达标
2021.3.29	厂界东北侧外1米处1#	生产设备	57	48	60	50	达标
	厂界东南侧外1米处2#	生产设备	58	48	60	50	达标
	厂界西南侧外1米处3#	生产设备	59	49	60	50	达标
	厂界西北侧外1米处4#	生产设备	58	48	60	50	达标
备注:	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类标准。						

三谱检测




三、检测点示意图

注: “▲” 为噪声检测点位

“○” 为无组织废气检测点位

“◎” 为有组织废气排放检测点位

“★” 为废水排放口检测点位

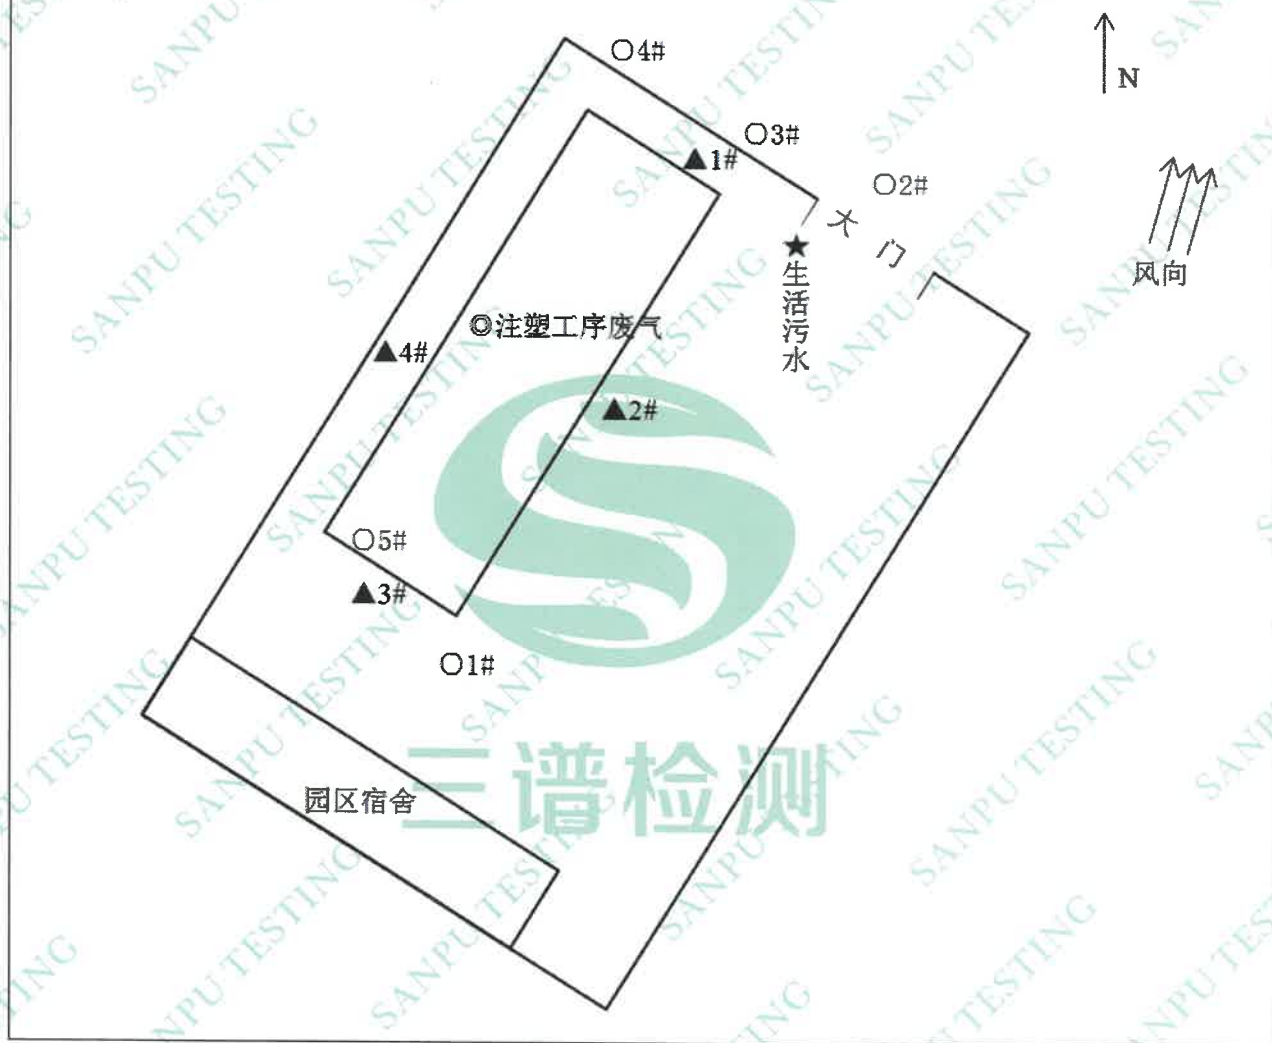



东莞市三谱检测技术有限公司

DONGGUAN SANPU TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

报告编号: SP20210119(0003)-03

四、检测依据:

检测类别	检测项目	检测标准 (方法)	检测仪器	检出限
废气 (有组织)	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017	气相色谱仪 GC1120	0.07mg/m ³
废气 (无组织)	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017	气相色谱仪 GC1120	0.07mg/m ³
废水	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	50ml 滴定管	4mg/L
	五日生化 需氧量	《水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	便携式溶解 氧测定仪雷 磁 JPB-607A	0.5mg/L
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	电子天平 FA2004B	4mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	紫外可见分 光光度计 UV-5100	0.025mg/L
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	声级计 AWA5688	---
样品采集	《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000			
	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996			
	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019			

三谱检测



五、检测结论:

- 1、注塑工序废气排放口非甲烷总烃检测结果均符合中华人民共和国国家标准《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表 4 大气污染物排放限值要求;
- 2、厂界外无组织废气非甲烷总烃检测结果均符合中华人民共和国国家标准《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表 9 企业边界大气污染物浓度限值要求;
- 3、厂区内无组织废气非甲烷总烃检测结果均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表 A.1 (监控点处 1h 平均浓度值) 排放限值要求;
- 4、生活污水排放口化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮检测结果均符合广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准限值要求;
- 5、厂界东北侧、东南侧、西南侧、西北侧昼间夜间噪声检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2 类标准限值要求。

编制:



审核:

签发人:

检验员 郭秋秋

签发日期:

2021.4.12

*****报告结束*****

三谱检测